# 多层片式陶瓷电容器

**CGA0805X7R471K251KT　　0805，X7R，470pF，250Vdc**　　**参考表**

■范围

本产品规范适用于多层片式陶瓷电容器

■编码原则

| CGA | 0805 | X7R | 471 | K | 251 | K | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①型号 | ②长*宽 | ③温度特性 | ④容值 | ⑤容值公差 | ⑥额定电压 | ⑦厚度 | ⑧包装 |

■尺寸规格

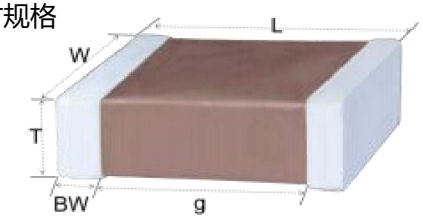


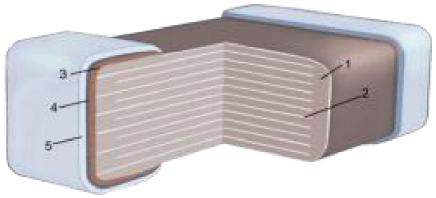


■ 尺寸：( mm)

| ②长 | ②宽 | ⑦厚 | BW | g |
|---|---|---|---|---|
| 2.00±0.20 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | 0.20-0.70 | 0.7 |

| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 介电陶瓷 |
| 2 | 内电极（镍） |
| 3 | 外电极（铜） |
| 4 | 镍层 |
| 5 | 锡层 |

■额定值

| ③温度特性 | | ④容值 | ⑤容值公差 | ⑥额定电压 |
|---|---|---|---|---|
| 温度范围 | 容值变化率 | | | |
| -55℃~+125℃ | ±15% | 470pF | ±10% | 250Vdc |

■包装

| · | 包装方式 | 包装数量(颗) |
|---|---|---|
| T | φ180mm 卷筒纸带 | 4,000 |

■ **规格和测试方法**

| No | 测试项目 | 测试规格 | | 测试方法(参考标准:JIS C 5101, IEC60384) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外 观Appearance | 无缺陷或异常。 | | 目视（显微镜）检查产品。 | | | |
| 2 | 尺寸Dimension | 符合规格。 | | 使用千分尺检查设备的物理尺寸规范。 | | | |
| 3 | 耐电压<br>Voltage proof | 承受住测试电压， 无缺陷或异常。 | | 材质 | 额定电压(RV) | | 测试电压 |
| | | | | X7R/X5R | RV≤50V | | 250% RV |
| | | | | | 50V < RV≤250V | | 200% RV |
| | | | | | 250V < RV≤630V | | 150% RV |
| | | | | | 630V < RV≤1000V | | 120% RV |
| | | | | 测试时间 | | | 1到5秒 |
| | | | | 充电/放电电流 | | | 最大50mA |
| 4 | 绝缘阻抗<br>Insulation Resistance(I.R.) | X7R/X5R | ≥4GΩ | 测试温度 | 25℃ | | |
| | | | | 测试点 | 在终端之间 | | |
| | | | | 测试电压 | ≤ 500V: 额定电压 >500V: 500V | | |
| | | | | 充电时间 | 1分钟 | | |
| | | | | 充电/放电电流 | 最大50mA | | |
| 5 | 容值<br>Capacitance | 在规定公差内。 | | 测量温度 | | | 25℃ |
| | | | | 材质 | 容值 | 频率 | 电压 |
| 6 | 品质因子/<br>消散系数<br>Q or Dissipation Factor (D.F.) | C≤103：3.5% | | X7R/X5R | C > 10 uF | 120Hz±24Hz | 0.5V±0.1Vrms |
| | | 104≤C > 103 ： 5.0% | | | | | |
| | | 104 > C≤106：10% | | | C≤10 uF | 1.0±0.1 KHz | 1.0±0.2Vrms |
| | | C > 106: 15% | | | | | |

■ **规格和测试方法**

| No | 测试项目 | 测试规格 | | 测试方法(参考标准:JIS C 5101, IEC60384) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 温度特性<br>Temperature Characteristics of Capacitance | 材质 | 容值变化 | 测量每个指定温度阶段的电容变化应在5分钟后。<br>在每个步骤达到热平衡后，按下表所示步骤测量电容。 | |
| | | X5R | ± 15% | 步骤 | 温度 |
| | | | | 1 | 参考温度： 25 ± 2℃ |
| | | X7R | ± 15% | 2 | 最低操作温度： ± 3℃ |
| | | | | 3 | 参考温度： 25 ± 2℃ |
| | | | | 4 | 最高操作温度： ± 2℃ |
| | | | | 5 | 参考温度： 25 ± 2℃ |
| 8 | 推力测试<br>Adhesive Strength of Termination | 无终端脱落、 陶瓷破损等不良现象。 | | 安装方法 | 将电容器焊接在测试基板上 |
| | | | | 作用力 | 5 N (0402:2.5 N / 0201: 1 N) |
| | | | | 作用时间 | 10± 1秒 |
| | | | | 应用方向 | 在试件中心沿P.C.板水平方向逐渐施加推力。<br> 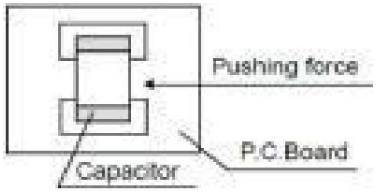 |
| 9 | 板弯测试<br>Substrate Bending test | 外观： 无缺陷或异常。 | | 安装方法 | 在P . C.板上回流焊电容， 并将其弯曲1 mm。 |
| | | Δ C/C<br><通用系列 ><br>X7R/X5R: ±10%<br><高容系列 ><br>X7R/X5R: ±12.5% | | 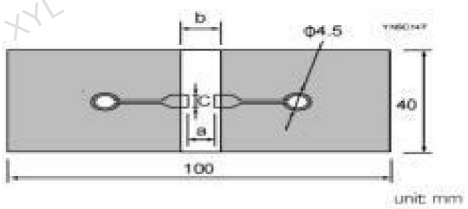 | 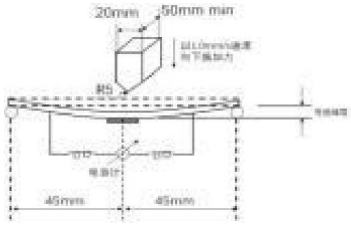 |

■ **规格和测试方法**

| No | 测试项目 | 测试规格 | | | 测试方法(参考标准:JIS C 5101, IEC60384) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 可焊性<br>Solderability | 95%的终端应均匀连续焊接。 | | | 焊料: Sn-3 .0Ag-0 .5 Cu(无铅焊料) | | |
| | | | | | 助焊剂 : Isopropyl alcohol Rosin 25% solid solution. | | |
| | | | | | 焊锡温度 : 245 ± 5°C | | |
| | | | | | 停留时间 :2 ± 0.5s. | | |
| | | | | | 焊锡位置:直到两端都完全浸湿 | | |
| 11 | 耐焊接热<br>Resistance to<br>Soldering Heat | 外观 | 外观无裂纹。 | | 预处理 | 热处理:在150 + 0/-10°C下热处理1小时， 然后在室温下静置24 ± 2小时， 然后测量。 | |
| | | 容值 | 材质 | 容值变化 | 测试方法 | 焊锡浴法 | |
| | | | X7R/X5R | ± 7.5% | 焊料种类 | Sn-3.0Ag-0.5Cu( Lead Free Solder) | |
| | | | | | 测试温度 | 260± 5℃ | |
| | | 品质因子/<br>消散系数 | 同初始值。 | | 测试时间 | 10± 1s | |
| | | 绝缘阻抗 | 同初始值。 | | 预热温度 | 110℃ to 140℃ | |
| | | 耐电压 | 无缺陷或异常。 | | 预热时间 | 1分钟 | |
| | | | | | 后处理 | 非处理:在室温下静置24± 2小时， 然后测量。 | |
| 12 | 温度循环<br>Temperature Cycle | 外观 | 无缺陷或异常。 | | 安装方法 | 将电容器焊接在测试基板上 | |
| | | | | | 预处理 | 热处理:在150 + 0/-10°C下热处理1小时， 然后在室温下静置24 ± 2小时， 然后测量。 | |
| | | 容值 | 材质 | 容值变化 | 温度循环 | | 5个周期 |
| | | | X7R/X5R | ± 7.5% | 步骤 | 温度 | 时间 |
| | | | | | 1 | 最低温度 . ± 3℃ | 30 ± 3 min |
| | | 品质因子/<br>消散系数 | 同初始值。 | | 2 | 室温 | 2 ~ 5 min |
| | | | | | 3 | 最高温度 . ± 3℃ | 30 ± 3 min |
| | | 绝缘阻抗 | 同初始值。 | | 4 | 室温 | 2 ~ 5 min |
| | | | | | 后处理 | 非处理:在室温下静置24± 2小时， 然后测量。 | |

■ **规格和测试方法**

| No | 测试项目 | 测试规格 | | | 测试方法(参考标准:JIS C 5101, IEC60384) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 恒温恒湿（负载）<br>High Temperature<br>High Humidity | 外观 | 无缺陷或异常。 | | 安装方法 | 在测试之前，在附录2所示的P.C.板上回流焊电容 |
| | | 容值 | 材质 | 容值变化 | 预处理 | 热处理:在150+0/-10°C下热处理1小时，然后在室温下静置24±2小时，然后测量。 |
| | | | X5R/X7R | ±12.5% | 测试温度 | 40 ± 2℃ |
| | | | | | 测试湿度 | 90%RH to 95%RH |
| | | 品质因子/<br>消散系数<br>(X7R/X5R) | ≤16V: ≤7% 或 2 倍初始值<br>≥25V: ≤5% 或 2 倍初始值<br>（取较大值） | | 测试时间 | 500± 24小时 |
| | | | | | 测试电压 | 额定电压（不超过630V） |
| | | | | | 充电/放电电流 | 最 大 5 0mA |
| | | 绝缘阻抗 | 500MΩ或R.C≥ 5s<br>(以较小值为准) | | 电 压 调 节 “ 在 测 试 温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后 ” ，在测量前将电容器置于环境条件下24 ± 2小时，使用此测量值作为初始值。 | |
| 14 | 耐久测试<br>Life | 外观 | 无缺陷或异常。 | | 安装方法 | 将电容器焊接在测试基板上 |
| | | 容值 | 材质 | 容值变化 | 预处理 | 热处理:在150 + 0/-10°C下热处理1小时，然后在室温下静置24 ± 2小时，然后测量。 |
| | | | X5R/X7R | ±12.5% | 测试温度 | 最高工作温度 ± 3℃ |
| | | | | | 测试时间 | 1000± 12小时 |
| | | 品质因子/<br>消散系数<br>(X7R/X5R) | ≤ 16V: ≤ 7%或2倍初始值<br>≥ 25V: ≤ 5%或2倍初始值<br>(以较大值为准) | | 测试电压（life） | 100% R.V. |
| | | | | | 充电/放电电流 | 最 大 5 0mA |
| | | 绝缘阻抗 | X5R/X7R: ≥ 1GΩ或R.C≥ 50s<br>(以较小值为准) | | 电 压 调 节 " 在 测 试 温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后"，在测量前将电容器置于环境条件下24 ± 2小时，使用此测量值作为初始值。 | |

载带卷盘包装是目前最常见的包装方式，一个直径为180mm（7"）的卷轴可包含1000~20000个电容,也可按照客户的要求进行卷盘包装

1. 包装数量

| 规格 | 尺寸 Size（mm） | | | 编带规格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 长度 L | 宽度 W | 厚度 T | 包装数量 | 包材 (默认卷盘7inch) |
| 01005 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 纸带 |
| 0201 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 15,000 | 纸带 |
| 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 10,000 | 纸带 |
| 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 4,000 | 纸带 |
| 0805 | 2.00 | 1.25 | 0.60 | 4,000 | 纸带 |
| | | | 0.85 | 4,000 | 纸带 |
| | | | 1.25 | 2,000 | 塑胶带 |
| 1206 | 3.20 | 1.60 | 0.85 | 4,000 | 纸带 |
| | | | 1.25 | 2,000 | 塑胶带 |
| | | | 1.60 | 2,000 | 塑胶带 |
| 1210 | 3.20 | 2.50 | 1.25 | 3,000 | 塑胶带 |
| | | | 1.60 | 2,000 | 塑胶带 |
| | | | 2.00 | 1,000 | 塑胶带 |
| | | | 2.50 | 1,000 | 塑胶带 |

## 2. 纸带尺寸

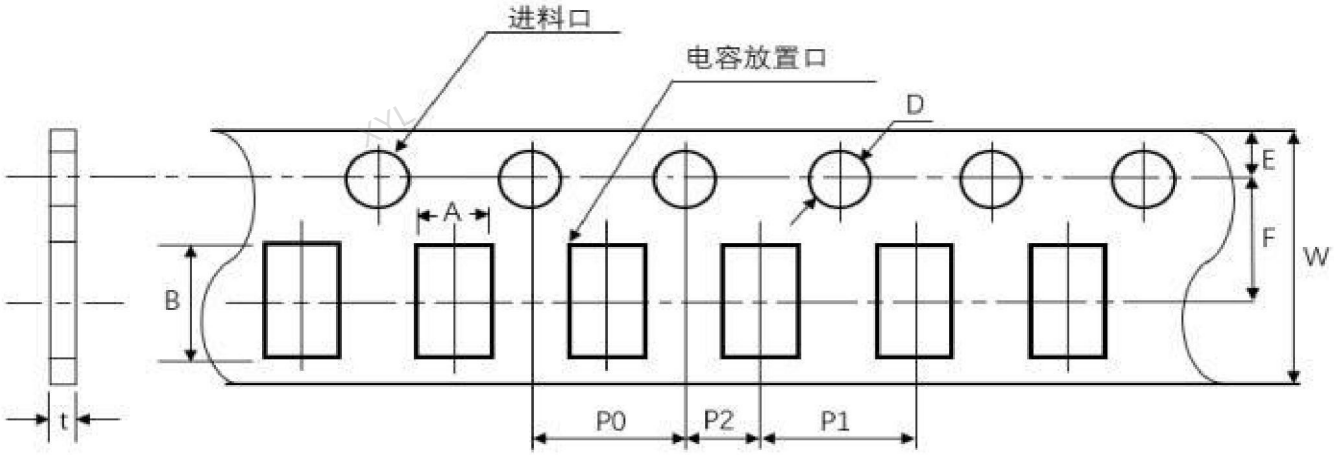


| | 01005 (0402) | 0201 (0603) | 0402 (1005) | 0603 (1608) | 0805 (2012) | 1206 (3216) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 2.00± 0.05(1.0 ± 0.05) | | | 4.00± 0.10 | | |
| P0 | 4.00± 0.10 | | | 4.00± 0.10 | | |
| P2 | 2.00± 0.05 | | | 2.00± 0.05 | | |
| A | 0.25± 0.02 | 0.38± 0.03 | 0.62± 0.05 | 1.00±0.01 | 1.55±0.10 | 2.05± 0.10 |
| B | 0.46± 0.02 | 0.68± 0.03 | 1.12±0.05 | 1.90±0.10 | 2.30± 0.10 | 3.60± 0.10 |
| W | 8.00± 0.30 | | | 8.00± 0.30 | | |
| E | 1.75±0.10 | | | 1.75±0.10 | | |
| F | 3.50± 0.05 | | | 3.50± 0.05 | | |
| D | φ1.50 +0. 10/-0.03 | | | φ1.50 +0. 10/-0 | | |
| t | 0.25± 0.02 | 0.35± 0.03 | 0.60± 0.05 | 1. 1 Below | | |

3. 塑料袋尺寸

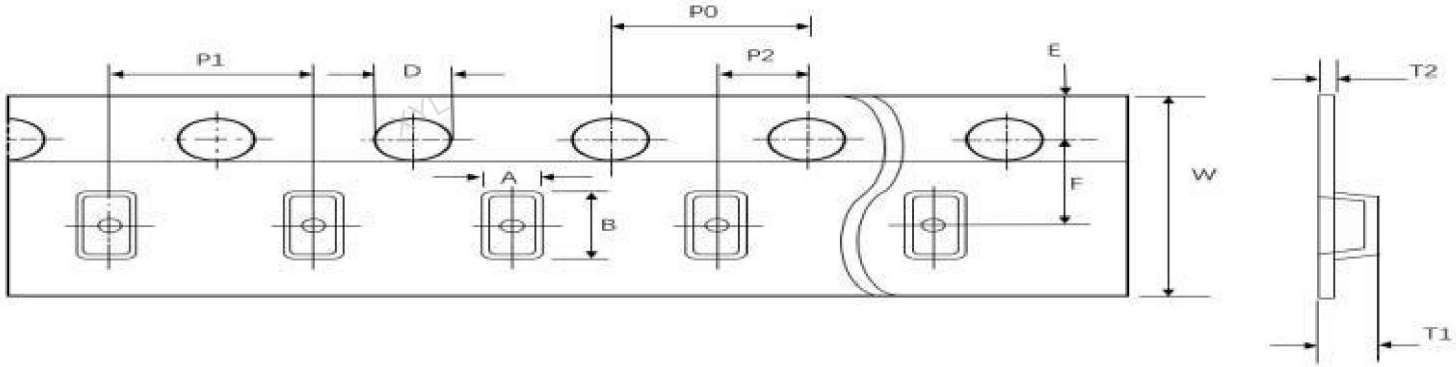


| | 0603 (1608) | 0805 (2012) | 1206 (3216) | 1210 (3225) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 ± 0.1 | 4 ± 0.1 | 4 ± 0.1 | 4 ± 0.1 |
| P0 | 4 ± 0.1 | 4 ± 0.1 | 4 ± 0.1 | 4 ± 0.1 |
| P2 | 2 ± 0.05 | 2 ± 0.05 | 2 ± 0.05 | 2 ± 0.05 |
| A | 1.2 ±0.2 | 1.45±0.2 | 1.9 ±0.2 | 2.8 ±0.2 |
| B | 2.0 ±0.2 | 2.3 ±0.2 | 3.5 ±0.2 | 3.6 ±0.2 |
| W | 8 ± 0.3 | 8 ± 0.2 | 8 ± 0.2 | 8 ± 0.2 |
| E | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 |
| F | 3.5 ± 0.05 | 3.5 ± 0.05 | 3.5 ± 0.05 | 3.5 ± 0.05 |
| D | 1.5 ( +0. 1/-0.0) | 1.5 ( +0. 1/-0.0) | 1.5 ( +0. 1/-0.0) | 1.5 ( +0. 1/-0.0) |
| T1 | 1.4 max | 2.5 max. | 2.5 max. | 2.5 max. |
| T2 | 0.25± 0.1 | 0.305± 0.1 | 0.30± 0.1 | 0.30± 0.1 |

4. 圆盘尺寸

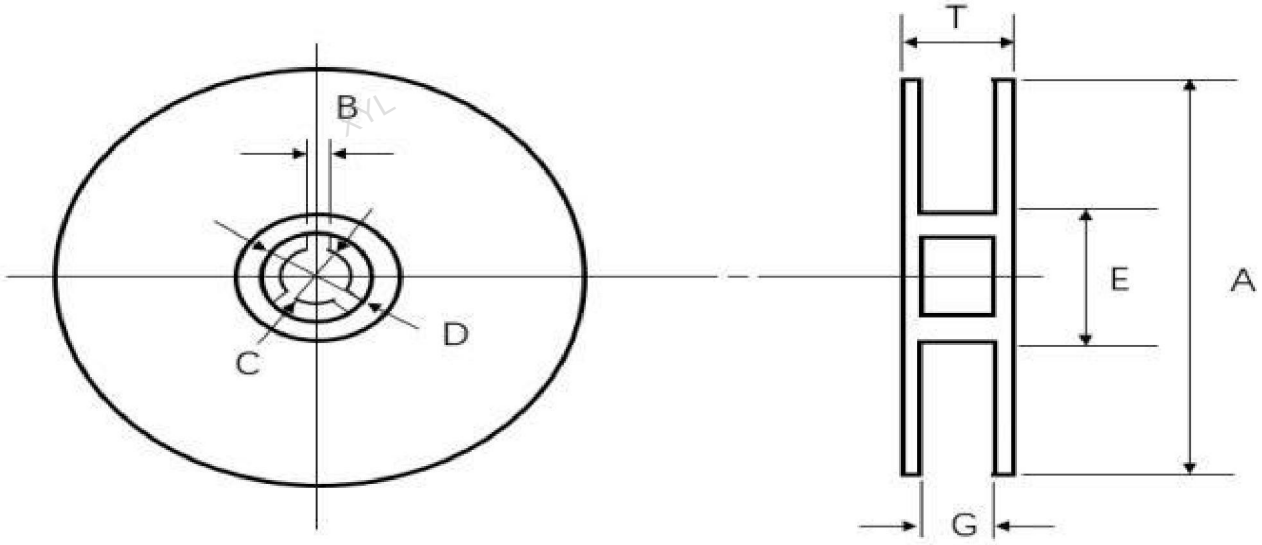


| 圆盘尺寸 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ″ Reel | Φ 178± 2.0 | 2.0 ±0.5 | Φ 13 ± 1.0 | Φ 21± 0.8 | Φ 50或更大 | 10± 1.0 | 13 ± 1.0 |

5. 包装方式和规格

一般情况下使用Φ180mm（7"）的料盘进行包装，每5盘封装为一盒，每12盒为一整箱。不足整盒的单独用一小盒包装。也可以按照客户的要求进行包装。

| 尺寸 | 载带 | 料盘尺寸 | 盘/盒 | 盒/箱 |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0201 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0402 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0603 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0805 | 纸带/塑料袋 | 7" | 5 | 12 |
| 1206 | 纸带/塑料袋 | 7" | 5 | 12 |
| 1210 | 塑料袋 | 7" | 5 | 12 |

6. 卷带装使用说明

成品在使用时，上带（膜）以 300± 10mm/min的速度， 165°~180°的角度(如下图示)，剥离强度在0.1N～0.7N（10g.f ≤剥离力≤70g.f）。

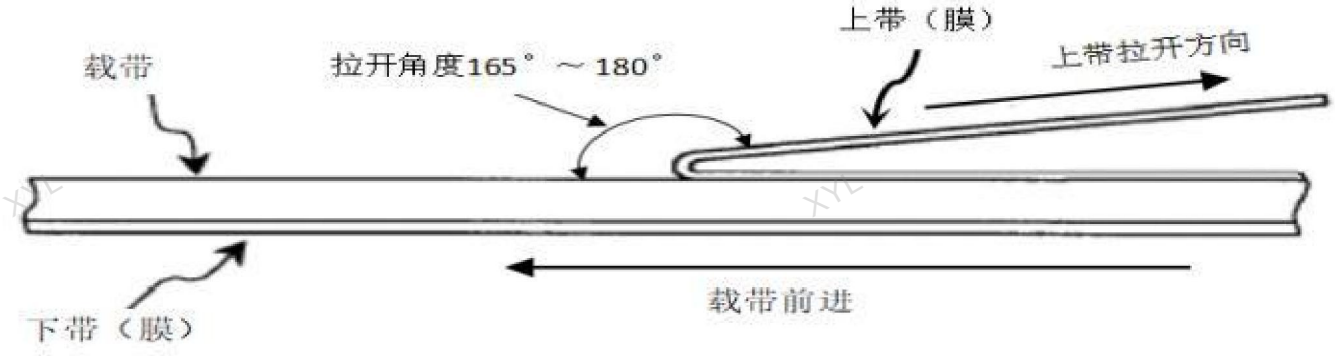

## 应用限制

在使用我们的产品之前，请与我们联系以下所列的应用，特别要求高的可靠性，以防止可能直接对第三方的生命，身体或财产造成损害的缺陷。

①飞机设备 ②航空航天设备 ③海底设备 ④电厂控制设备 ⑤医疗设备 ⑥交通设备(车辆、火车、船舶等) ⑦交通信号设备 ⑧防灾/预防犯罪设备 ⑨数据处理设备 ⑩复杂度和/或可靠性要求与上述应用类似的应用。

## 运输与储存方法

1. 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输，在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀， 不得重力抛掷和猛力挤压。

2. 储存:

确保产品可焊性良好的贮存期限为： 自生产之日保存期为一年，产品使用之前请勿拆开编带(在包装好已交付的情况下)，编带拆开后，产品应在三个月内使用。

储存温度: 0℃ ~35℃

储存相对湿度: < 70%

## 使用注意事项

多层片式瓷介电容器(MLCC)在超出本承认书或相关说明书中所述使用频率的恶劣工作环境,或外界机械力超压作用下,电容有可能会出现短路、开路， 或者有可能会冒烟、燃烧甚至爆炸,所以在使用的时候,首先应考虑按本承认书的有关说明来进行,如有不明之处,请联系我们技术部、品管部或生产部。

### 1. 焊接时焊料的用量

A.焊料过多这样会因电容端头压力过大而可能引起电容受损。

B.焊料太少固定力量不足， 可能会引起电容芯片与线路接触不良。

### 2.推荐焊料用量:

A.回流焊接的最佳焊料用量

B.波峰焊接的最佳焊料用量

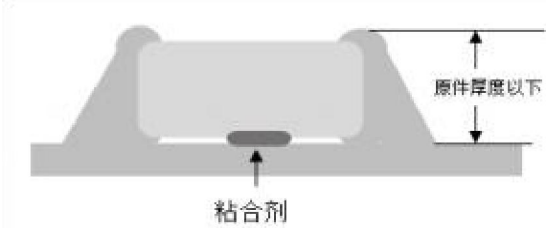


C.使用烙铁返修时的最佳焊料用量

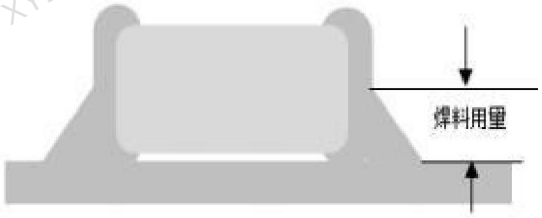

3.推荐焊接温度曲线图:

回流焊接

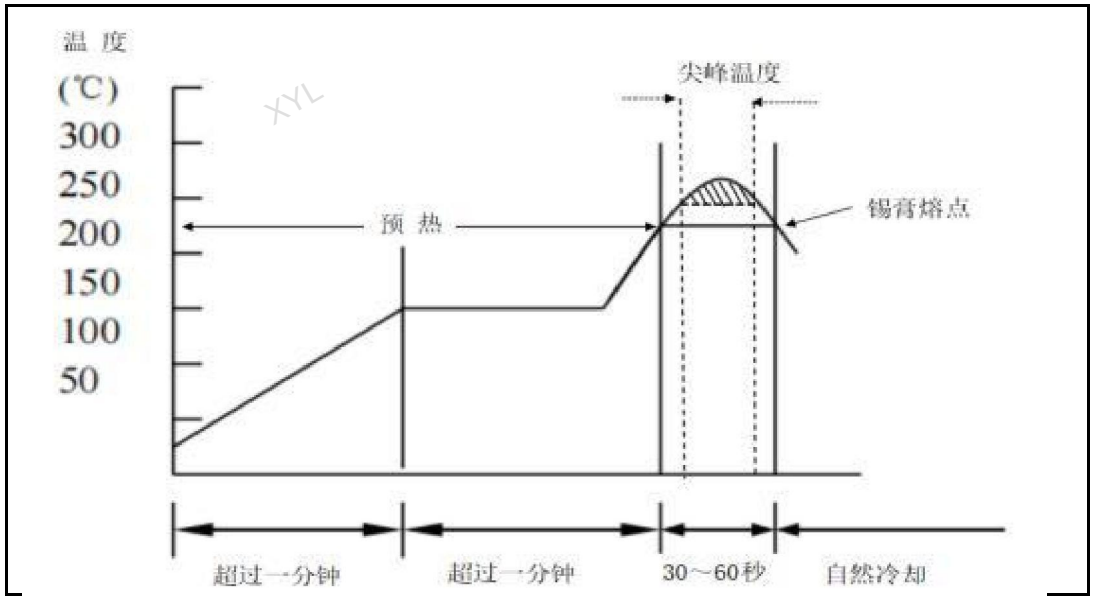


| 焊锡类型 | Pb-Sn焊接 | 无铅焊接 |
|---|---|---|
| 尖峰温度 | 230℃ ~250℃ | 240℃ ~260℃ |
| 尖峰时间 | 3s～10s | 3s～10s |

■ **规格和测试方法**

波峰焊接

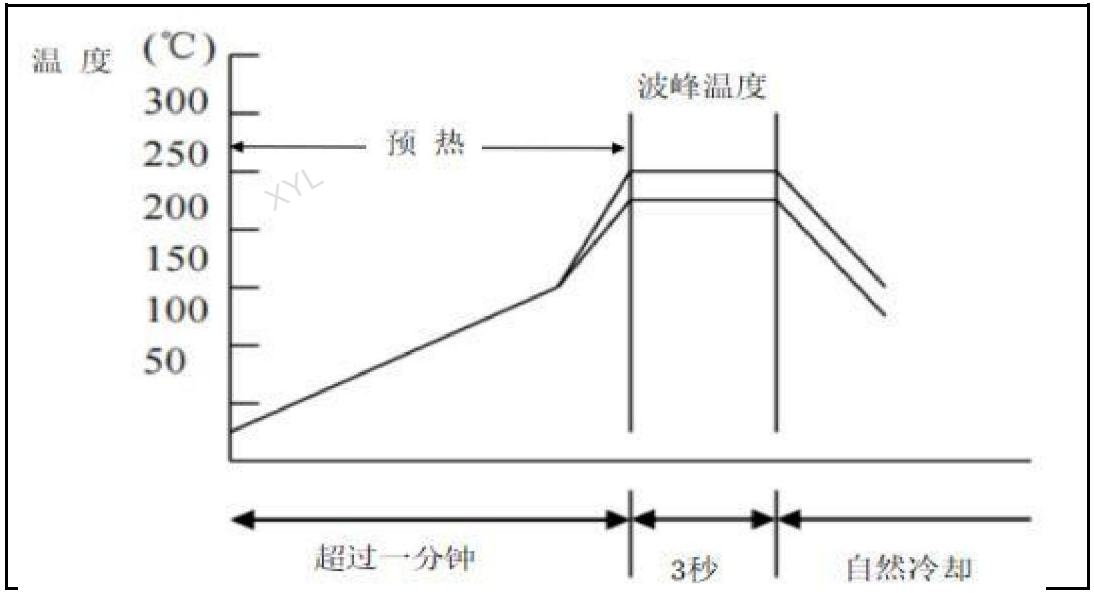


| 焊锡类型 | Pb-Sn焊接 | 无铅焊接 |
|---|---|---|
| 尖峰温度 | 230℃ ~260℃ | 240℃ ~270℃ |
| 尖峰时间 | 3s内 | 3s内 |

手工焊接

手工焊接很容易因为电容局部受热不均而引起瓷体微裂或局部爆裂现象。因此,使用电烙铁手工焊接时应仔细操作,并对电烙铁的尖端的选择和尖端温度控制应多加小心.

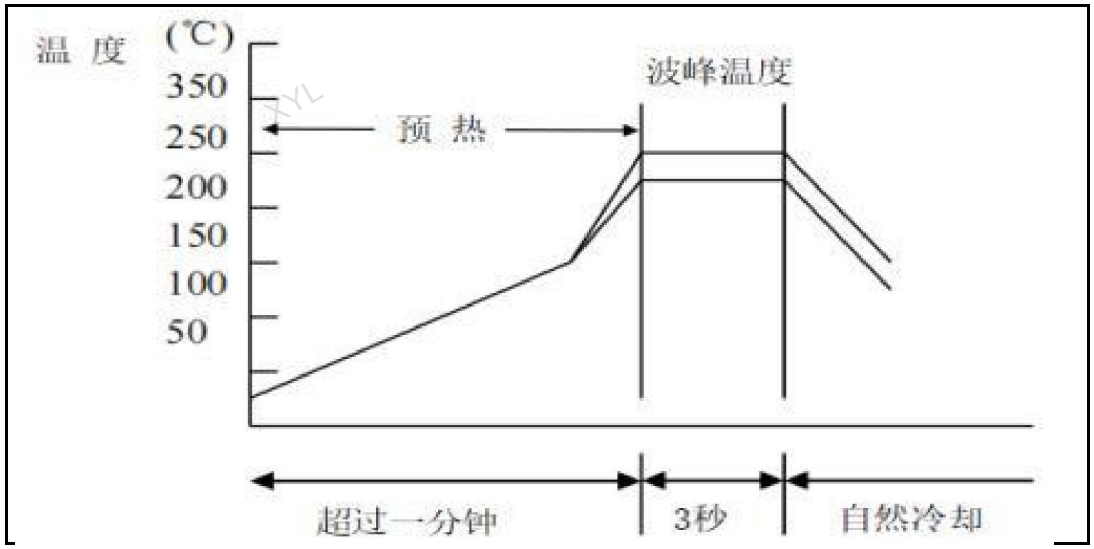


| 预热 | 烙铁头温度 | 烙铁功率 | 烙铁头直径 | 焊接时间 | 锡膏量 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ ≤ 130℃ | ≤ 350℃ | ≤ 20W | 建 议 1 mm | ≤ 3s | ≤ 1/2电容高度 | 烙铁头勿直接接触陶瓷本 |